

Expediente: 178/2025

AP-629-2025 a AP-631-2025
AP-629-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 24 de julio de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Platanus hispanica* con ID nº 43, situado en la Calle Adriano (AP-629-2025). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Criterios de gestión. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Platanus hispanica* con ID43, situado en el distrito Casco Antiguo, en la Calle Adriano. Tras haber sido informados de las futuras obras que se van a realizar en esta unidad de gestión, hemos procedido a evaluar todos los ejemplares que se van a ver afectados por la ejecución de dichas obras. Este ejemplar en concreto, además de presentar varios defectos estructurales a nivel de copa, presenta a nivel basal una serie alteraciones que pueden alterar seriamente su estabilidad estructural. En la parte superior de su copa presenta distintos chancros en ejes secundarios, con poca capacidad de compartimentación. En dos de sus horquillas a nivel de ejes dos, presenta cortezas incluidas con ejes codominantes. A nivel de suelo presenta levantamiento excesivo del plato radícula, interfiriendo visiblemente con la línea de servicio de alumbrado público. Dicho levantamiento lo muestra en zona de tensión la cual se encuentra justo en la entrada de un local de ocio. En zona de compresión presenta bordillos embutidos, por lo cual al verse alterado este punto de apoyo en la ejecución de dichas obras. La estabilidad de dicho ejemplar se puede ver seriamente comprometida. Todo ello agravado por la descompactación que se originará en su sistema radicular, generando desadaptación en estos puntos de anclaje. Por todo ello solicitamos la tala y reposición de dicho ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Árbol con distintos defectos estructurales. Árbol con inclinación. Uniones débiles en la zona apical de su copa. Fisiológicamente estable. **OBSERVACIONES:** Su estabilidad estructural se verá seriamente comprometida, por la ejecución de obras a nivel de suelo. Se generará desadaptación a nivel radicular por la ejecución de dichas obras. En conflicto con los distintos servicios que pasan cercanos a su sistema radicular”.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	deqGm3T4F+PwOnkk2K1Bkg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	24/07/2025 12:25:17
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/deqGm3T4F+PwOnkk2K1Bkg==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-629-2025) PARTE 1ª
MOTIVO: GESTIÓN.

Código: AP-629-2025

Ubicación: Calle Adriano.

Excmo. Sr.:

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar *de Platanus hispanica* con ID43, situado en el distrito Casco Antiguo, en la calle Adriano.

Tras haber sido informados de las futuras obras que se van a realizar en esta unidad de gestión, hemos procedido a evaluar todos los ejemplares que se van a ver afectados por la ejecución de dichas obras. Este ejemplar en concreto, además de presentar varios defectos estructurales a nivel de copa, presenta a nivel basal una serie alteraciones que pueden alterar seriamente su estabilidad estructural. En la parte superior de su copa presenta distintos chancros en ejes secundarios, con poca capacidad de compartimentación. En dos de sus horquillas a nivel de ejes dos, presenta cortezas incluidas con ejes codominantes. A nivel de suelo presenta levantamiento excesivo del plato radícula, interfiriendo visiblemente con la línea de servicio de alumbrado público. Dicho levantamiento lo muestra en zona de tensión la cual se encuentra justo en la entrada de un local de ocio. En zona de compresión presenta bordillos embutidos, por lo cual al verse alterado este punto de apoyo en la ejecución de dichas obras. La estabilidad de dicho ejemplar se puede ver seriamente comprometida. Todo ello agravado por la descompactación que se originará en su sistema radicular, generando desadaptación en estos puntos de anclaje. Por todo ello solicitamos la tala y reposición de dicho ejemplar.

Sevilla a 22 de julio de 2025

La Ingeniera Técnica Agrícola

Fdo.: M^a Rosa Millán Romero

P.A.

Fdo. Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-629-2025) PARTE 2ª
MOTIVO: GESTIÓN.

1. **FECHA:** 22 de julio de 2025
2. **SITUACIÓN:** Calle Adriano
3. **Distrito:** Casco Antiguo.
4. **ESPECIE:** *Platanus hispanica*
5. **ID:** 43
6. **P.C. (c.m):** 246
7. **ALTURA (m):** 16
8. **ALCORQUE (m):** Situado en vía peatonal, 1 x 1.
9. **LATITUD DE ACERADO(m):** Alcorque en acerado de 2.5 m de ancho.
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Levantamiento del plato radicular.
 - Bordillos embutidos en cuello, en zona de compresión.
 - Leve inclinación en tronco.
 - Chancros sin capacidad de compartimentación.
 - Cortezas incluidas en inserciones de ejes secundarios.
 - Zona apical formada por suplentes con inserciones debilitada por termiteros.
11. **ESTADO GENERAL:**
 - Árbol con distintos defectos estructurales.
 - Árbol con inclinación.
 - Uniones débiles en la zona apical de su copa.
 - Fisiológicamente estable.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==		



12. OBSERVACIONES:

- Su estabilidad estructural se verá seriamente comprometida, por la ejecución de obras a nivel de suelo.
- Se generará desadaptación a nivel radicular por la ejecución de dichas obras.
- En conflicto con los distintos servicios que pasan cercanos a su sistema radicular.

13. FOTOGRAFÍAS:



Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==		





Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==		






Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLDp4pxtZrYcQ==		



14. PLANO DE SITUACIÓN:

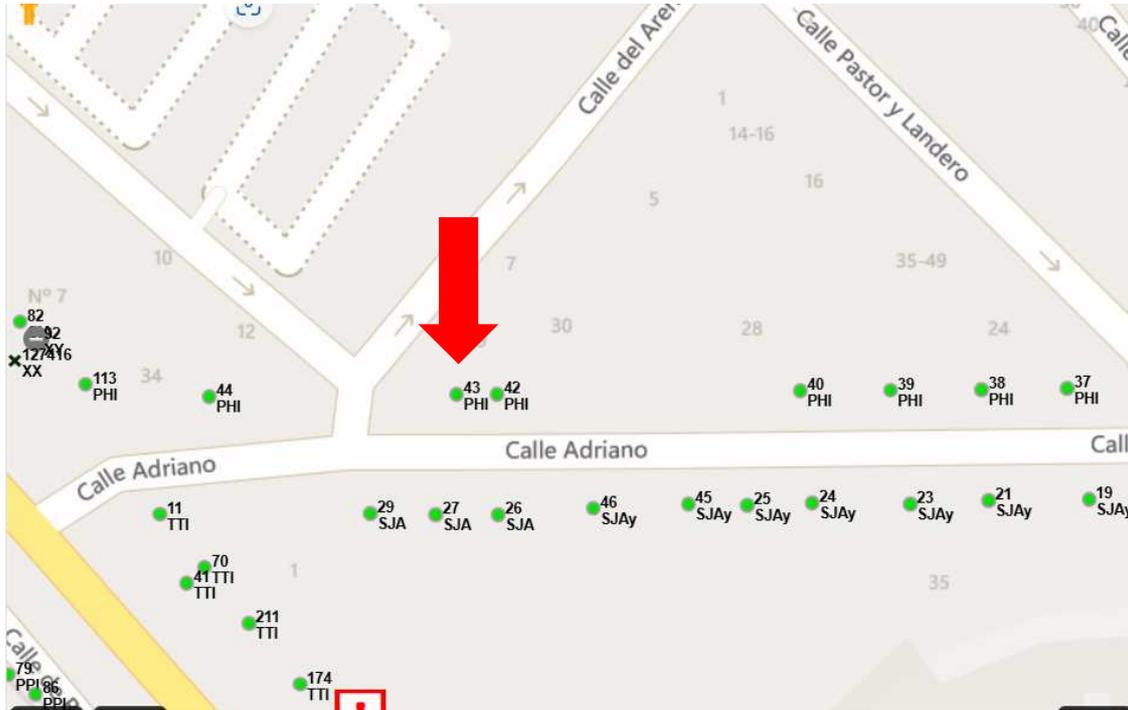

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	23/07/2025 13:44:33
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Aau75B/EZHLdP4pxtZrYcQ==		

